


Endelig tilstandsrapport

Bøgevangen 19 - 29

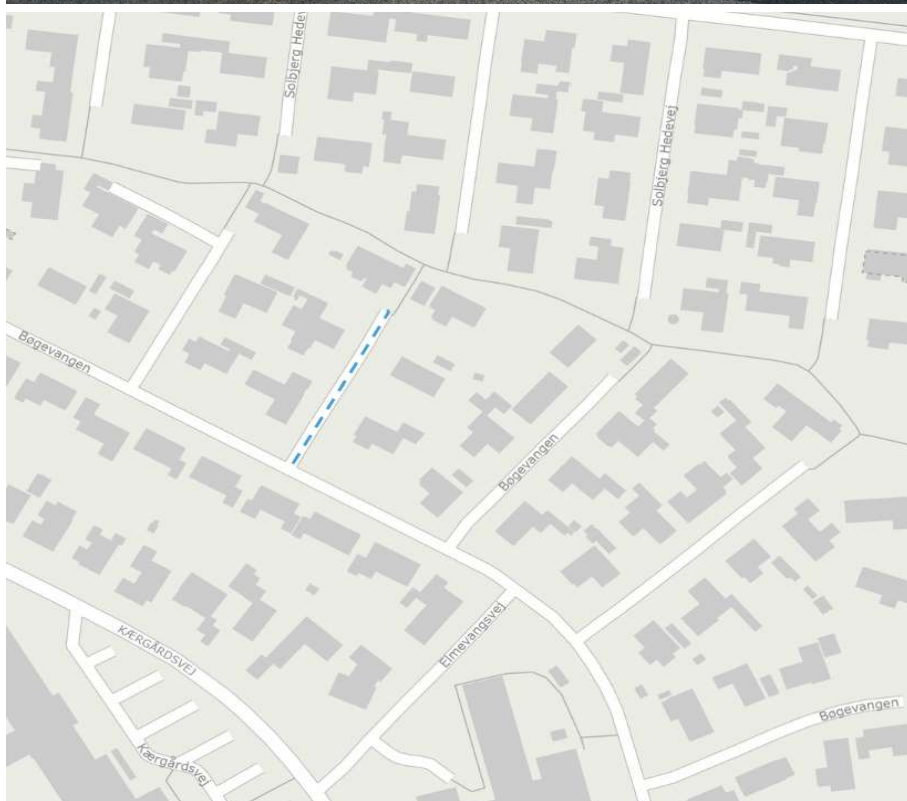

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Bøgevangen 19 - 29		
Vejnr.	7511115.3		
Start ved	Bøgevangen 2 - 97		
Beskrivelse af vejanlægget	Ældre vejanlæg fra Veststlige ende af Bøgevangen og mod nord. Ny belægning 2022. Betonkantsten og 1 række fliser begge vejsider. Asfalt bort mellem kantsten og fliser i begge vejsider. Asfaltbort mellem fliser og grundstykker i venstre vejside.		
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej		
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☐ Ja ☒ Nej Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse. <u>Bemærkninger Aarhus Kommune</u> <u>Sten- og Flisebelægnings</u> Alle knækkede fliser skiftes		
	Dato	06-11-2023  Underskrift	
	Dato	 Underskrift	

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Bøgevangen 19 - 29					
Vejnr.	7511115.3					
Start ved	Bøgevangen 2 - 97					
Kørebane:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Fortove / kantsten:						
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 2.1
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Afvanding						
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.2
☐	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr						
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.					
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold						
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X

Eftersyn: Bituminøse belægninger



Vejnavn	Bøgevangen 19 - 29					
Vejnr.	7511115.3					
Start ved	Bøgevangen 2 - 97					
Egnethed for nedklassificering:						
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:			82,1 %	Vej		
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:			☒ Ja ☐ Nej	☐ Nej ☐ Nej	Vej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			☐ Ja	☒ Nej		
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)						
Besigtigelse	Dato:	27-09-2023		Initialer:	JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videooptagelse		
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:						
Vejens længde:		74 meter				
Vejens areal:		426 kvadratmeter				
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):		2000				
(Evt henvisning til tegning/bilag)						
Klassificering i henhold til trafikbelastning:						
Trafikklasse	T1					
T0 =	Fortove og cykelstier					
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn					
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn					
T2 tung=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn					

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning Vej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Bøgevangen 19 - 29				
Vejnavn	Vejnr.	7511115.3			
Start ved	Bøgevangen 2 - 97				
Areal	426	m2.			
Vejlængde	74	m.			%
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.
			Levetid nu	23,0	år.
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	23,0	år.
					82,1
					82,1
Skadestype	Bedømmelse				
	Hvad registreres	Skadens omfang		Skades- faktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål	%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	0	m.	0,0	2
				af vejens længde	
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	0	m.	0,0	1,5
				af vejens længde	
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	0	m2.	0,0	14
				af vejens areal	
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18
				af vejens areal	
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30
				af vejens areal	
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0	m2.	0,0	17
				af vejens areal	
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1
				af vejens længde	
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2.	0,0	5
				af vejens areal	
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	8
				af vejens areal	
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	1
				af vejens areal	
	Skadessum total (5)				0,00
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				0,00

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Bøgevangen 19 - 29				
Vejnr.	7511115.3				
Start ved	Bøgevangen 2 - 97				
Egnethed for nedklassificering:					
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav: ☒ Ja ☐ Nej					
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej					
Påtænkte udbedningsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)					
Bemærkninger Aarhus Kommune Alle knækkede fliser skiftes					
Besigtigelse	Dato:	27-09-2023		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:					
		Sider m fortov/kantsten		Rækker fliser	
Fortovslængde:	2	74	meter	Antal fliser	1 296 Stk.
Fortovsareal:		71,04	m2.		
Kantstenslængde:	2	74	meter	Antal kantsten	148 Stk.
Antal nedløbsriste:		0			
År for Etablering (hvis kendt):				Flisebelægning i vej	0 m2
(Evt henvisning til tegning/bilag)					
Klassificering i henhold til trafikbelastning:					
Trafikklasse	T0				
T0 =	Fortove og cykelstier				
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn				
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn				
T2 tung=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn				

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Fortov



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Bøgevangen 19 - 29				
Vejnr.	7511115.3				
Start ved	Bøgevangen 2 - 97				
Besigtigelse	Dato:	27-09-2023		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2 0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk 4	1,351	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk 0	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2 0	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm	0 0	0 0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m 0	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk 0	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Bøgevangen 19 - 29						
Vejnr.	7511115.3						
Start ved	Bøgevangen 2 - 97						
Egnethed for nedklassificering:							
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej							
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej							
Påtænkte udbedringsarbejder:							
Besigtigelse Dato: <u>27-09-2023</u> Initialer: <u>JPP</u>							
Besigtigelsesform Visuel X Foto Videooptagelse Andet <u> </u>							
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:							
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>							
(Evt henvisning til tegning/bilag)							
Tilstand:							
Materiale:		Tilstand(1):	Bemærkning:				
Rist		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig					
Brønddel	☐ Plast ☒ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	<table border="1"><tr><td> </td><td>stk. plast</td></tr><tr><td>2</td><td>stk. beton</td></tr></table>		stk. plast	2	stk. beton
	stk. plast						
2	stk. beton						
Noter:							

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Bøgevangen 19 - 29		
Vejnr.	7511115.3		
Start ved	Bøgevangen 2 - 97		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>27-09-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☐ Plast ☒ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: ☐ Ja ☒ Nej			

Bilag 4.3
Ikke relevant
Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Bøgevangen 19 - 29		
Vejnr.	7511115.3		
Start ved	Bøgevangen 2 - 97		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer, (a):		☐ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold, (b):		☐ Ja	☐ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse Dato: _____ Initialer: JPP _____			
Besigtigelsesform		Visuel	Foto Optagelse Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
Materiale:		Tilstand(1):	
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Eftersyn: Vejens udstyr



Vejnavn	Bøgevangen 19 - 29				
Vejnr.	7511115.3				
Start ved	Bøgevangen 2 - 97				
Egnethed for nedklassificering:					
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):					
☒ Ja ☐ Nej					
Er der konstateret trafikfarlige forhold:					
☐ Ja ☒ Nej					
Påtænkte udbedringsarbejder:					
Besigtigelse	Dato:	27-09-2023		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videooptagelse	Andet
Beskrivelse af element:					
Årstal for etablering:					
Ukendt					
(Evt henvisning til tegning/bilag)					
Tilstand:					
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	Bemærkning:			
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	100	Vejskilte og vejmarkering			
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig					
Noter:					