


Endelig tilstandsrapport

Jegstrupvej 60-68

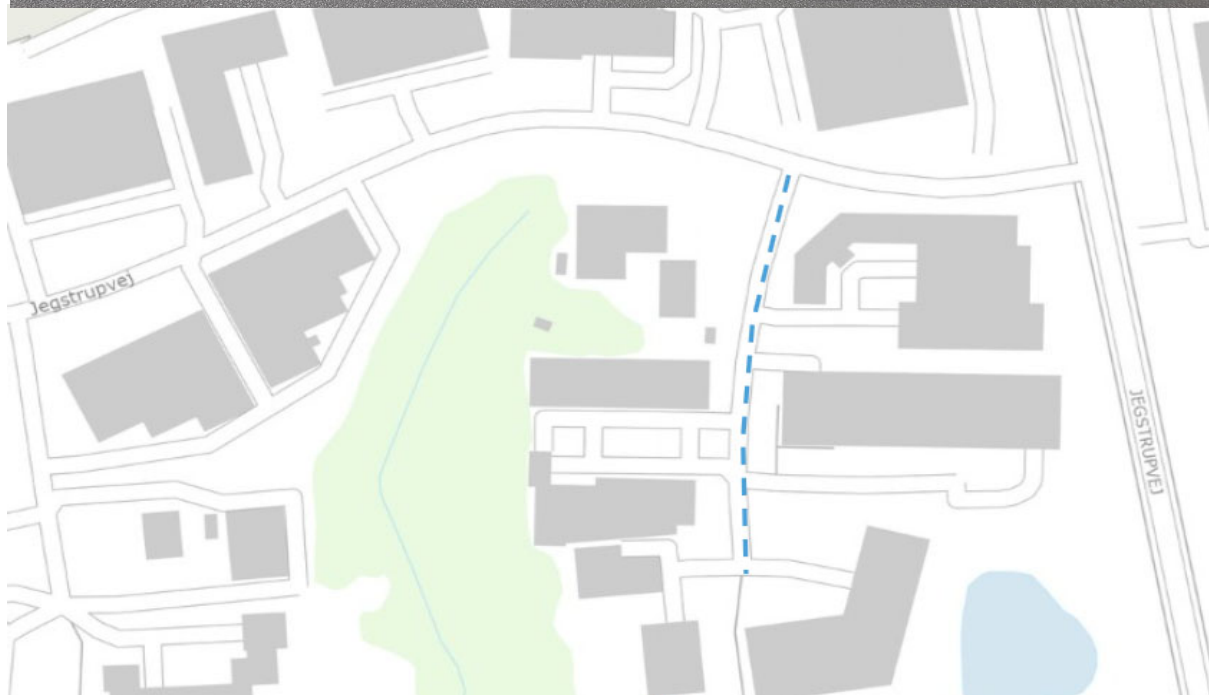

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68
Vejnr.	7513890.2D
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68
Beskrivelse af vejanlægget	Vej mod syd fra Jegstrupvej 6-68. Betonkantsten og fortov med asfalt i begge vejsider.
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☐ Ja ☒ Nej Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.
	Dato 13-10-2023  _____ Underskrift SWECO 
	Dato _____ Underskrift

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68				
Vejnr.	7513890.2D				
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68				
Kørebane:					
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet			
Fortove / kantsten:					
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej Bilag 2
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet			
Afvanding					
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej Bilag 4.2
☐	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej Bilag 4.3
Vejens udstyr					
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.				
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej Bilag 6
Øvrige forhold					
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej X

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68		
Egnethed for nedklassificering:			
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:		69,2 %	Vej
		82,1 %	Sti
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
Besigtigelse	Dato:	<u>03-10-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	☒ Foto	☐ Videoptagelse
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
Vejens længde:	<u>124</u> meter		
Vejens areal:	<u>744</u> kvadratmeter		
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):	<u>2017</u>		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T1		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning Vej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68				
Vejnr.	7513890.2D				
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68				
Areal	744	m2.			
Vejlængde	124	m.			%
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.
			Levetid nu	19,4	år.
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	19,4	år.
					69,2
Skadestype	Bedømmelse				
	Hvad registreres	Skadens omfang		Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål	%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	8	m.	6,5	2
			af vejens længde		12,90
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	5	m.	4,0	1,5
			af vejens længde		6,05
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	0	m2.	0,0	14
			af vejens areal		0,00
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18
			af vejens areal		0,00
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30
			af vejens areal		0,00
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0	m2.	0,0	17
			af vejens areal		0,00
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1
			af vejens længde		
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	35	m2.	4,7	5
			af vejens areal		23,52
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	15	m2.	2,0	8
			af vejens areal		16,13
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	1
			af vejens areal		0,00
	Skadessum total (5)				58,60
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				58,60

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning Sti



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68				
Vejnr.	7513890.2D				
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68				
Areal	372	m2.			
Vejlængde	124	m.			%
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.
			Levetid nu	23,0	år.
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	23,0	år.
					82,1
Skadestype	Bedømmelse				
	Hvad registreres	Skadens omfang		Skades- faktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål	%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	0	m. 0,0	2	0,00
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	0	m. 0,0	1,5	0,00
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	0	m2. 0,0	14	0,00
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2. 0,0	18	0,00
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2. 0,0	30	0,00
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0	m2. 0,0	17	0,00
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m. 0,0	1	
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2. 0,0	5	0,00
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	0	m2. 0,0	8	0,00
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2. 0,0	1	0,00
	Skadessum total (5)				0,00
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				0,00

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68		
Egnethed for nedklassificering:			
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedningsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
Besigtigelse	Dato:	<u>03-10-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
	Sider m fortov/kantsten		Rækker fliser
Fortovslængde:	0	0 meter	Antal fliser 0 0 Stk.
Fortovsareal:		0 m2.	
Kantstenslængde:	2	124 meter	Antal kantsten 248 Stk.
Antal nedløbsriste:		0	
År for Etablering (hvis kendt):	_____		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T0		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Fortov



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68				
Vejnr.	7513890.2D				
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68				
Besigtigelse	Dato:	03-10-2023		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videooptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2 0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk 0	0	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk 0	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2 0	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	0	0	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm	0	0	forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m 0	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk 0	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse Dato: <u>03-10-2023</u> Initialer: <u>JPP</u>			
Besigtigelsesform Visuel ☒ Foto ☐ Videoptagelse ☐ Andet			
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rist		☒ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	☐ Plast ☒ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	stk. plast 10 stk. beton
Noter:			

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>03-10-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:		<u>Ukendt</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☐ Plast	☒ (a) God, som ny	
	☒ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast	☐ (a) God, som ny	
	☐ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:		☐ Ja	☒ Nej

Bilag 4.3
Ikke relevant
Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 60-68		
Egnethed for nedklassificering			
Kan tilstanden af alle elementer (a):		☐ Ja ☐ Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold (b):		☐ Ja ☐ Nej	
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	Initialer: JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Andet
Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
Materiale:	Tilstand(1):		Bemærkning:
Rabat/trug:	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		
Grøft:	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		
Noter:			

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>03-10-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Videooptagelse Andet _____
Beskrivelse af element:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	<u>100</u>	Bemærkning:
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig		_____	<u>Vejskilte og afmærkning</u>
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		_____	_____
Noter:			