


Tilstandsrapporter

Jegstrupvej 60-68

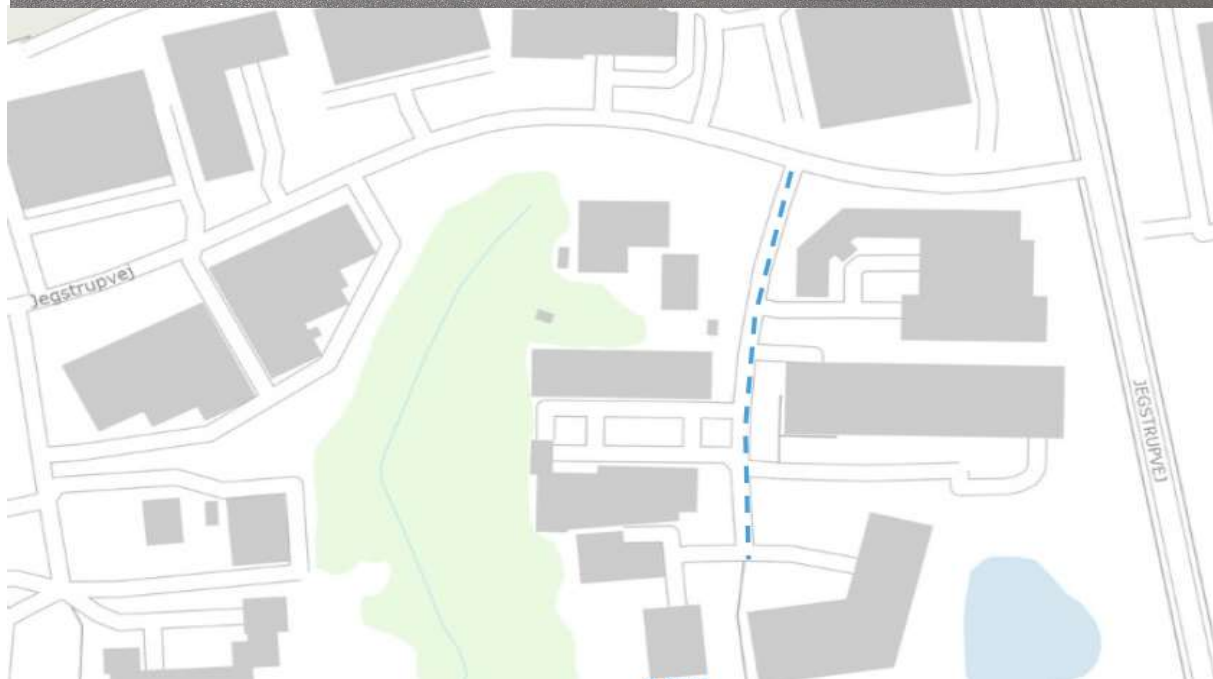

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68		
Beskrivelse af vejanlægget	Vej mod syd fra Jegstrupvej 6-68. Betonkantsten og fortov med asfalt i begge vejsider.		
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☐ Ja ☒ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej		
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☒ Ja ☐ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> Stierne skal have nyt slidlag Manglende asfalt ved Elskab' 5 kantsten er defekte og skal skiftes <u>Aarhus Kommune Bemærkninger</u> <u>Sten- og flisebelægninger</u> Alle defekte fliser skiftes 5 defekte kantsten skiftes <u>Bitumiose belægninger</u> Der udlægges slidlag på fortove Asfalt ved el-skab ml nr 66 og 68		
	Dato	19-04-2021	
		 SWECO 	
		Underskrift	
	Dato		
		Underskrift	

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68						
Vejnr.	7513890.2D						
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68						
Kørebane:							
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2	
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3	
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet					
Fortove / kantsten:							
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	X	Bilag 2
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	X	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet					
Afvanding							
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej		Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej		Bilag 4.2
☐	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej		Bilag 4.3
Vejens udstyr							
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.						
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej		Bilag 6
Øvrige forhold							
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X	

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68		
Egnethed for nedklassificering:			
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:		76,2 %	Vej
		-4,0 %	Sti
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:		☐ Ja	☒ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
Stierne skal have nyt slidlag			
Manglende asfalt ved Elskab'			
<u>Aarhus Kommune Bemærkninger</u>			
Der udlægges slidlag på fortove			
Asfalt ved el-skab ml nr 66 og 68			
Besigtigelse	Dato:	<u>25-02-2021</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videooptagelse
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
Vejens længde:		<u>124</u>	meter
Vejens areal:		<u>744</u>	kvadratmeter
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):		<u>2017</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T1		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning Vej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Jegstrupvej 60-68					
Vejnavn	Vejnr.	7513890.2D				
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68					
Areal	744	m2.				
Vejlængde	124	m.			%	
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.	
			Levetid nu	21,3	år.	
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	21,3	år.	
					76,2	
Skadestype	Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang		Skades- faktor	Skadesgrad (4)	
		Abs. Mål	%			
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	0	m.	0,0	2	
			af vejens længde		0,00	
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	0	m.	0,0	1,5	
			af vejens længde		0,00	
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	0	m2.	0,0	14	
			af vejens areal		0,00	
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18	
			af vejens areal		0,00	
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	
			af vejens areal		0,00	
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0	m2.	0,0	17	
			af vejens areal		0,00	
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
			af vejens længde			
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2.	0,0	5	
			af vejens areal		0,00	
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	15	m2.	2,0	8	
			af vejens areal		16,13	
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	1	
			af vejens areal		0,00	
	Skadessum total (5)				16,13	
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				16,13	

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning Sti



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Jegstrupvej 60-68					
Vejnavn	Vejnr.	7513890.2D				
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68					
Areal	372	m2.				
Vejlængde	124	m.			%	
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.	
			Levetid nu	-1,3	år.	
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	-1,1	år.	
					-4,5	
					-4,0	
Skadestype	Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang		Skades-faktor	Skadesgrad (4)	
		Abs. Mål	%			
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	5	m.	4,0	2	
				af vejens længde		
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	23	m.	18,5	1,5	
				af vejens længde		
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	125	m2.	33,6	14	
				af vejens areal		
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	3	m2.	0,8	18	
				af vejens areal		
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	
				af vejens areal		
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunker og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	74	m2.	19,9	17	
				af vejens areal		
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
				af vejens længde		
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	372	m2.	100,0	5	
				af vejens areal		
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	20	m2.	5,4	8	
				af vejens areal		
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	1	
				af vejens areal		
	Skadessum total (5)				1402,02	
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				1387,50	

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68		
Egnethed for nedklassificering:			
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:		☐ Ja	☒ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
<u>Aarhus Kommune Bemærkninger</u> <i>Alle defekte fliser skiftes</i> <i>5 defekte kantsten skiftes</i>			
Besigtigelse	Dato:	<u>25-02-2021</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
	Sider m fortov/kantsten		Rækker fliser
Fortovslængde:	0	0 meter	Antal fliser 0 0 Stk.
Fortovsareal:		0 m2.	
Kantstenslængde:	2	124 meter	Antal kantsten 248 Stk.
Antal nedløbsriste:		0	
År for Etablering (hvis kendt):			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T0		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Fortov



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68				
Vejnr.	7513890.2D				
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68				
Besigtigelse	Dato:	25-02-2021		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2 0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk 0	0	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk 0	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2 0	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk 5	2,016	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm	0 0	0 0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m 0	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk 0	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
5 kantsten er defekte og skal skiftes					
Trafikklasse	T0				
T0 =	Fortove og cykelstier				

Bilag 3.1

Ikke relevant

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Vej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68				
Vejnr.	7513890.2D				
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68				
Besigtigelse	Dato:	25-02-2021		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2 0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk 0	0	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk 0	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2 0	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm	0 0	0 0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m 0	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk 0	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68						
Vejnr.	7513890.2D						
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68						
Egnethed for nedklassificering:							
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej							
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej							
Påtænkte udbedringsarbejder:							
Besigtigelse Dato: <u>25-02-2021</u> Initialer: <u>JPP</u>							
Besigtigelsesform Visuel X Foto Videoptagelse Andet <u> </u>							
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:							
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>							
(Evt henvisning til tegning/bilag)							
Tilstand:							
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:				
Rist		☒ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig					
Brønddel	☐ Plast ☒ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	<table border="1"><tr><td> </td><td>stk. plast</td></tr><tr><td>10</td><td>stk. beton</td></tr></table>		stk. plast	10	stk. beton
	stk. plast						
10	stk. beton						
Noter:							

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>25-02-2021</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:		<u>Ukendt</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☐ Plast	☒ (a) God, som ny	
	☒ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast	☐ (a) God, som ny	
	☐ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:		☐ Ja	☒ Nej

Bilag 4.3
Ikke relevant
Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68		
Vejnr.	7513890.2D		
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
☐ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
☐ Ja ☐ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>25-02-2021</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Jegstrupvej 60-68
Vejnr.	7513890.2D
Start ved	Jegstrupvej 6 - 68
Egnethed for nedklassificering:	
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):	☒ Ja ☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	☐ Ja ☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:	
Besigtigelse	Dato: 25-02-2021 Initialer: JPP
Besigtigelsesform	Visuel X Foto Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af element:	
Årstal for etablering:	Ukendt
(Evt henvisning til tegning/bilag)	
Tilstand:	
☒ (a) God, som ny	Omfang (%): 100 Bemærkning: Vejskilte og afmærkning
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:	