


Endelig tilstandsrapport

Agervej 3 - 55 med 4 sideveje

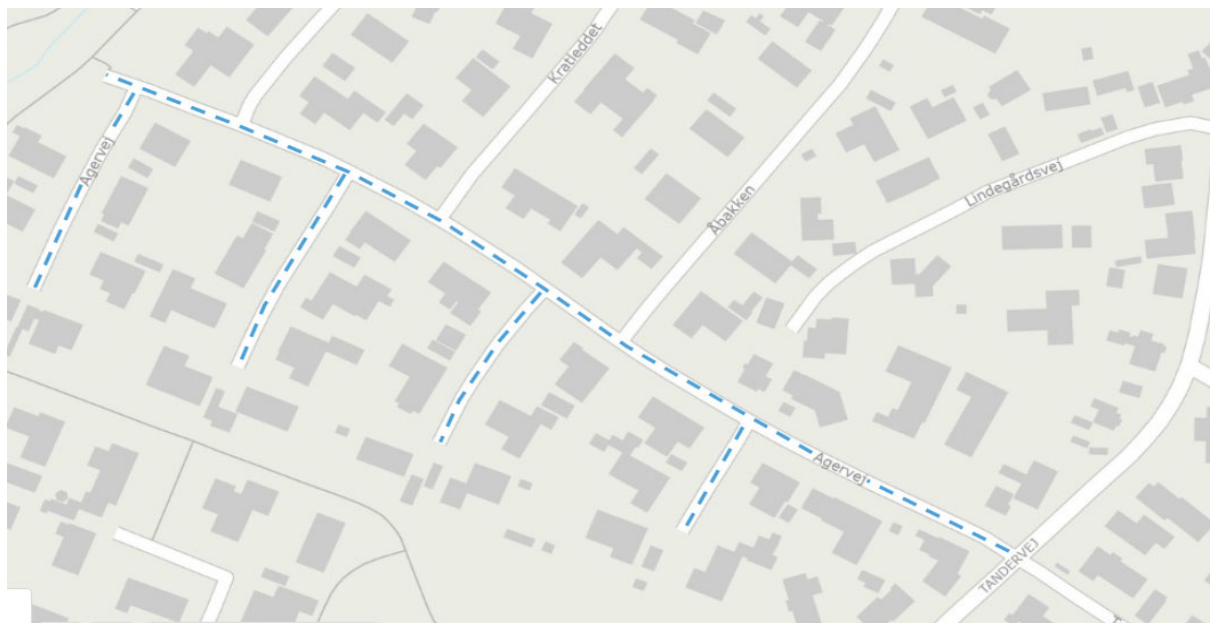

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Agervej 3 - 55 med 4 sideveje		
Vejnr.	7510080		
Start ved	Tandervej		
Beskrivelse af vejanlægget	Vej mod vest fra tanderupvej med 4 sideveje mod syd. Granitkantsten og flisefortov i vejens venstre side. Betonkantsten og flisefortov i højre side. På sidevejene er der betonkansten og flisefortov i begge vejsider		
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej		
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☐ Ja ☒ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> <u>Aarhus Kommune Bemærkninger</u> <u>Sten- og flisebelægninger</u>		
	Dato 27-10-2023  _____ Underskrift		
	Dato _____ Underskrift		

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agervej 3 - 55 med 4 sideveje					
Vejnr.	7510080					
Start ved	Tandervej					
Kørebane:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Fortove / kantsten:						
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 2
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Afvanding						
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.2
☐	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr						
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.					
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold						
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agervej 3 - 55 med 4 sideveje		
Vejnr.	7510080		
Start ved	Tandervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:	64,1 %	Vej	
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:	☒ Ja	☐ Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	☐ Ja	☒ Nej	
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
Besigtigelse	Dato:	<u>27-09-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X Foto	Videooptagelse
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
Vejens længde:		<u>600</u> meter	
Vejens areal:		<u>3338</u> kvadratmeter	
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):		<u>2017</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T1		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning Vej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn Vejnr.		Agervej 3 - 55 med 4 sideveje				
Start ved		7510080				
		Tandervej				
Areal		3338	m2.			
Vejlængde		600	m.			%
Trafikklasse	T1			Levetid ny	28,0	år.
				Levetid nu	18,0	år.
				Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	18,0	år.
						64,1
						64,1
Skadestype		Bedømmelse				
		Hvad registreres	Skadens omfang		Skades- faktor	Skadesgrad (4)
			Abs. Mål	%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	185	m.	30,8	2	61,67
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	70	m.	11,7	1,5	17,50
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	20	m2.	0,6	14	8,39
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18	0,00
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	0,00
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	2	m2.	0,1	17	1,02
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	60	m2.	1,8	5	8,99
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	20	m2.	0,6	8	4,79
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	1	0,00
	Skadessum total (5)					102,35
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					102,35

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agervej 3 - 55 med 4 sideveje							
Vejnr.	7510080							
Start ved	Tandervej							
Egnethed for nedklassificering:								
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:				☒ Ja	☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold:				☐ Ja	☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)								
Aarhus Kommune Bemærkninger								
Besigtigelse		Dato:		27-09-2023		Initialer:		JPP
Besigtigelsesform		Visuel	X	Foto	Videooptagelse		Andet	
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:								
Fortovslængde:		Sider m fortov/kantsten	2	600 meter	Rækker fliser		2	4800 Stk.
Fortovsareal:				1152 m2.				
Kantstenslængde:			2	600 meter	Antal kantsten			1200 Stk.
Antal nedløbsriste:				0				
År for Etablering (hvis kendt):					Flisebelægning i vej			0 m2
(Evt henvisning til tegning/bilag)								
Klassificering i henhold til trafikbelastning:								
Trafikklasse	T0							
T0 =	Fortove og cykelstier							
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn							
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn							
T2 tung=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn							

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Fortov



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agervej 3 - 55 med 4 sideveje				
Vejnr.	7510080				
Start ved	Tandervej				
Besigtigelse	Dato:	27-09-2023		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2 0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk 0	0	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk 0	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2 0	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm	0	0	forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m 0	0	Ingen opstuvning over kantsten	
		0	0		
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk 0	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Bilag 3.1

Ikke relevant

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Vej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agervej 3 - 55 med 4 sideveje				
Vejnr.	7				
Start ved					
Besigtigelse	27-09-2023		Initialer: JPP		
Besigtigelsesform	Foto		Videooptagelse		Andet _____
Skadestyper	Alvorlighed	Omfang		Krav	Bemærkninger
		Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle			Max 25 %	
Afskalninger	Alle			Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle				
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m	0		
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	0		
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	m	0		
	Horisontalt > 5 cm	m	0		
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk	0	Skal kunne afvande	
Noter: 					
Trafikklasse	T0	Areal		0 m2	
T0 =	Fortove og cykelstier				

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agervej 3 - 55 med 4 sideveje		
Vejnr.	7510080		
Start ved	Tandervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	27-09-2023	Initialer: JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:		Ukendt	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rist		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	☐ Plast	☒ (a) God, som ny	stk. plast
	☒ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	27 stk. beton
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agervej 3 - 55 med 4 sideveje		
Vejnr.	7510080		
Start ved	Tandervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>27-09-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X Foto	Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☐ Plast	☒ (a) God, som ny	
	☒ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast	☐ (a) God, som ny	
	☐ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: ☐ Ja ☒ Nej			

Bilag 4.3
Ikke relevant
Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agervej 3 - 55 med 4 sideveje		
Vejnr.	7510080		
Start ved	Tandervej		
Egnethed for nedklassificering			
Kan tilstanden af alle elementer (a) eller (b):		☐ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold (a) eller (b):		☐ Ja	☐ Nej
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	Initialer: JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videooptagelse Andet
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agervej 3 - 55 med 4 sideveje		
Vejnr.	7510080		
Start ved	Tandervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>27-09-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet <u> </u>
Beskrivelse af element:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	<u>100</u>	Bemærkning:
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig		<u> </u>	<u>Vejskilte og afmærkning</u>
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		<u> </u>	<u> </u>
Noter:			