


Tilstandsrapporter

Kettingvej nord for Vestervej

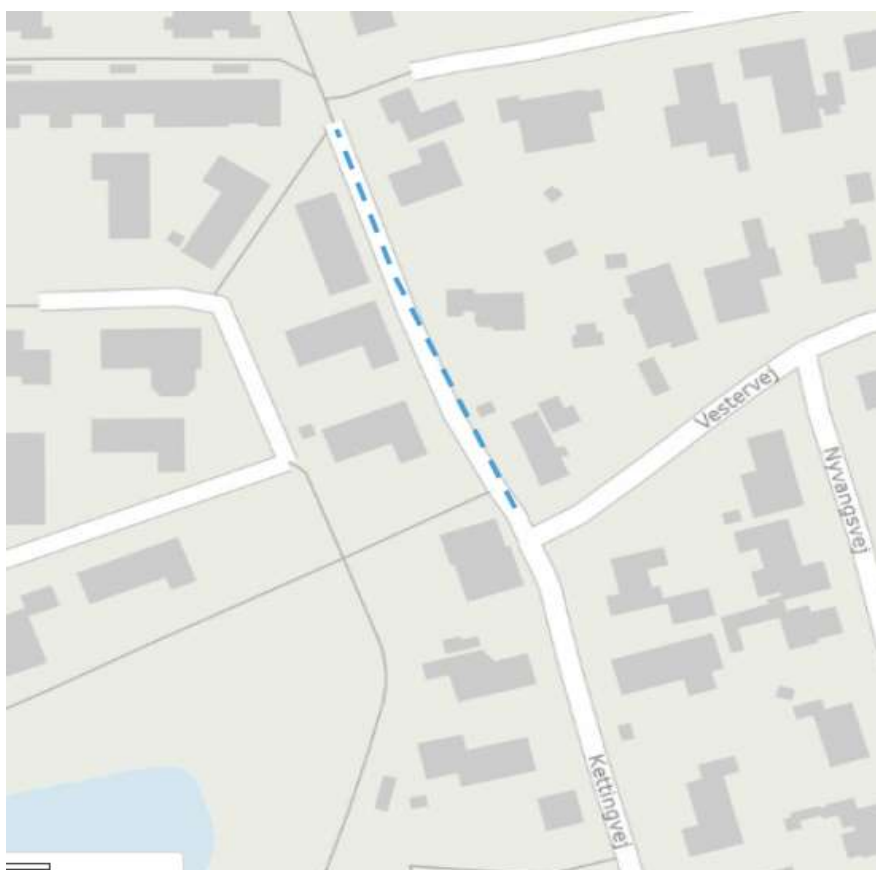

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Kettingvej nord for Vestervej
Vejnr.	7514197
Start ved	Kettingvej/Vestervej
Beskrivelse af vejanlægget	Blind vej mod nord fra Kettingvej/Vestervej. Nyere vejbelægning. Betonkantsten og fortov i højre side på vejens første 48 m
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☒ Ja ☐ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> Lunke i retablering ved brønd i højre vejside skal oprettes. Aarhus Kommunes bemærkninger: Afvanding - Nedløbsbrønde Lunke i retablering ved brønd i højre vejside bliver oprettet. Sten- og flisebelægning De knækkede fliser vil blive udskiftet.
	Dato 10-12-2022  _____ Underskrift SWECO 
	Dato _____ Underskrift

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kettingvej nord for Vestervej					
Vejnr.	7514197					
Start ved	Kettingvej/Vestervej					
Kørebane:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Fortove / kantsten:						
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 2
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Afvanding						
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.2
☒	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr						
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.					
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold						
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kettingvej nord for Vestervej	
Vejnr.	7514197	
Start ved	Kettingvej/Vestervej	
Egnethed for nedklassificering:	Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger: Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: Er der konstateret trafikfarlige forhold:	50,99 % ☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:	(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden afl levering)	
Besigtigelse	Dato: 05-12-2022 Initialer: JPP	
Besigtigelsesform	Visuel X Foto Videoptagelse	
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:	Vejens længde: 111 meter Vejens areal: 604 kvadratmeter År for udlægning af slidlag (hvis kendt): 2015 (Evt henvisning til tegning/bilag)	
Klassificering i henhold til trafikbelastning:	Trafikklasse T1 T0 = Fortove og cykelstier T1= Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn T2 let= 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn T2 tung= 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn	

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kettingvej nord for Vestervej					
Vejnr.	7514197					
Start ved	Kettingvej/Vestervej					
Areal	604	m2.				
Vejlængde	111	m.				%
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.	
			Levetid nu	14,3	år.	51,0
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	14,3	år.	51,0
Skadestype	Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang			Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål		%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	28	m.	25,2	2	50,45
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	0	m.	0,0	1,5	0,00
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	45	m2.	7,5	14	104,30
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18	0,00
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	0,00
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	6	m2.	1,0	17	16,89
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	100	m2.	16,6	5	82,78
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	8	0,00
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	2	m2.	0,3	1	0,33
	Skadessum total (5)					254,76
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					254,76

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



Vejnavn	Kettingvej nord for Vestervej					
Vejnr.	7514197					
Start ved	Kettingvej/Vestervej					
Egnethed for nedklassificering:						
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:				☒ Ja	☐ Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:				☐ Ja	☒ Nej	
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)						
Besigtigelse	Dato:	05-12-2022		Initialer:	JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videooptagelse	Andet _____	
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:						
	Sider m fortov/kantsten			Rækker fliser		
Fortovslængde:	1	54 meter	Antal fliser	2	216 Stk.	
Fortovsareal:		51,84 m2.				
Kantstenslængde:	1	54 meter	Antal kantsten		54 Stk.	
Antal nedløbsriste:		0				
År for Etablering (hvis kendt):						
(Evt henvisning til tegning/bilag)						
Klassificering i henhold til trafikbelastning:						
Trafikklasse	T0					
T0 =	Fortove og cykelstier					
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn					
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn					
T2 tung=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn					

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kettingvej nord for Vestervej				
Vejnr.	7514197				
Start ved	Kettingvej/Vestervej				
Besigtigelse	Dato:	05-12-2022		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m ² 0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk 3	1,389	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk 0	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m ² 0	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm	0	0	forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m 0	0	Ingen opstuvning over kantsten	
			0		
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk 0	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kettingvej nord for Vestervej		
Vejnr.	7514197		
Start ved	Kettingvej/Vestervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
	☒ Ja	☐ Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
	☐ Ja	☒ Nej	
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>05-12-2022</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rist		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	☒ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	3 stk. plast stk. beton
Noter: Retablering ved brønd i høje vejside skal oprettes.			
Aarhus Kommunes bemærkninger: Lunke i retablering ved brønd i høje vejside bliver oprettet.			

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kettingvej nord for Vestervej		
Vejnr.	7514197		
Start ved	Kettingvej/Vestervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>05-12-2022</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	☒ X	Foto ☐ Videoptagelse ☐ Andet ☐
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:		<u>Ukendt</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☒ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:		☐ Ja	☒ Nej

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kettingvej nord for Vestervej		
Vejnr.	7514197		
Start ved	Kettingvej/Vestervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	05-12-2022	Initialer: JPP
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:	Græs	☐ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kettingvej nord for Vestervej		
Vejnr.	7514197		
Start ved	Kettingvej/Vestervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>05-12-2022</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Videooptagelse Andet _____
Beskrivelse af element:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	<u>100</u>	Bemærkning:
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig		<u> </u>	<u>Vejskilte</u>
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		<u> </u>	<u> </u>
Noter:			