


Endelig tilstandsrapport

Kirkevænget 241 - 259

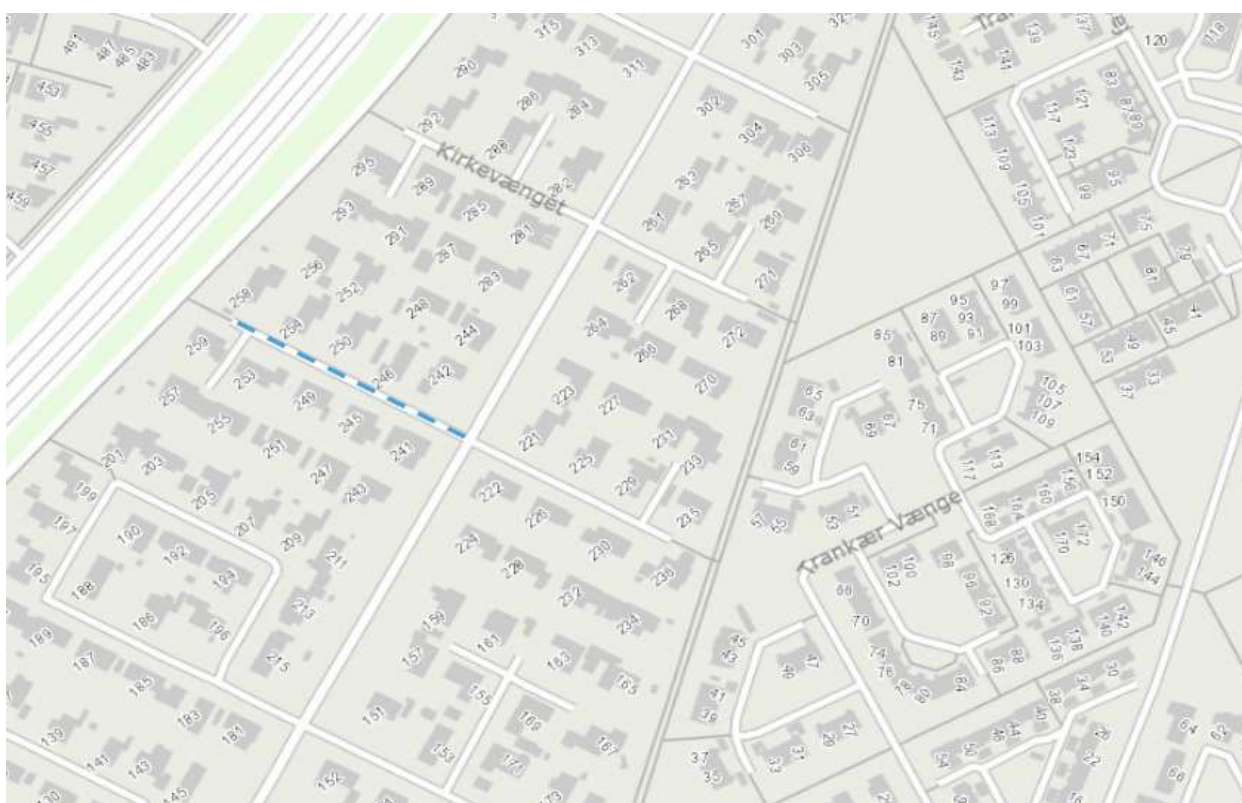

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Kirkevænget 241 - 259
Vejnr.	7514294,7
Start ved	Kirkevænget Stamvej
Beskrivelse af vejanlægget	Vej mod vest fra Kirkevænget stamvej. Granitkantsten og Fortov i Venstre vejside . P-areal med SF-sten og granitkantsten i højre vejside.
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☐ Ja ☒ Nej Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse. <u>Aarhus Kommune Bemærkninger</u> <u>Sten- og flisebelægninger</u> Alle knækkede fliser udskiftes
	Dato 26-10-2023  _____ Underskrift SWECO 
	Dato _____ Underskrift

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kirkevænget 241 - 259					
Vejnr.	7514294,7					
Start ved	Kirkevænget Stamvej					
Kørebane:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Fortove / kantsten:						
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 2
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Afvanding						
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.2
☐	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr						
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.					
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold						
☐	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kirkevænget 241 - 259
Vejnr.	7514294,7
Start ved	Kirkevænget Stamvej
Egnethed for nedklassificering:	
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:	65,5 % Vej
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:	☒ Ja ☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	☐ Ja ☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)	
Besigtigelse	Dato: 26-10-2023 Initialer: JPP
Besigtigelsesform	Visuel X Foto Videooptagelse
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:	
Vejens længde:	135 meter
Vejens areal:	792 kvadratmeter
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):	2016
(Evt henvisning til tegning/bilag)	
Klassificering i henhold til trafikbelastning:	
Trafikklasse	T1
T0 =	Fortove og cykelstier
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn
T2 tung=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning Vej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Kirkevænget 241 - 259					
Vejnavn	Vejnr.	7514294,7				
Start ved	Kirkevænget Stamvej					
Areal	792	m2.				
Vejlængde	135	m.				%
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.	
			Levetid nu	18,4	år.	65,5
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	18,4	år.	65,5
Skadestype	Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang			Skades- faktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål		%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	60	m.	44,4	2	88,89
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger		m.	0,0	1,5	0,00
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder		m2.	0,0	14	0,00
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18	0,00
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	0,00
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0	m2.	0,0	17	0,00
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2.	0,0	5	0,00
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper		m2.	0,0	8	0,00
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	2	m2.	0,3	1	0,25
	Skadessum total (5)					89,14
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					89,14

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kirkevænget 241 - 259																	
Vejnr.	7514294,7																	
Start ved	Kirkevænget Stamvej																	
Egnethed for nedklassificering:																		
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:		☒ Ja	☐ Nej															
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej															
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)																		
Aarhus Kommune Bemærkninger Alle knækkede fliser udskiftes																		
<table border="1"> <tr> <td>Besigtigelse</td> <td>Dato:</td> <td>26-10-2023</td> <td>Initialer:</td> <td>JPP</td> </tr> <tr> <td>Besigtigelsesform</td> <td>Visuel</td> <td>X</td> <td>Foto</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Videoptagelse</td> <td>Andet</td> </tr> </table>				Besigtigelse	Dato:	26-10-2023	Initialer:	JPP	Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto					Videoptagelse	Andet
Besigtigelse	Dato:	26-10-2023	Initialer:	JPP														
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto															
			Videoptagelse	Andet														
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:																		
	Sider m fortov/kantsten		Rækker fliser															
Fortovslængde:	1	140 meter	Antal fliser	2 560 Stk.														
Fortovsareal:		134,4 m2.																
Kantstenslængde:	2	140 meter	Antal kantsten	280 Stk.														
Antal nedløbsriste:		0																
År for Etablering (hvis kendt):			Flisebelægning i vej	188 m2														
(Evt henvisning til tegning/bilag)																		
Klassificering i henhold til trafikbelastning:																		
Trafikklasse	T0																	
T0 =	Fortove og cykelstier																	
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn																	
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn																	
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn																	

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

Fortov



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kirkevænget 241 - 259				
Vejnr.	7514294,7				
Start ved	Kirkevænget Stamvej				
Besigtigelse	Dato:	26-10-2023		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videooptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2 0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk 1	0,179	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk 0	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2 0	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	0	0	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm	0	0	forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m 0	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk 0	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



Vejnavn	Kirkevænget 241 - 259				
Vejnr.	7514294,7				
Start ved	Kirkevænget Stamvej				
Besigtigelse	Dato:	26-10-2023		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videooptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m ²	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk	0	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m ²	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	0	0	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm	0	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m	0	Ingen opstuvning over kantsten	
		0	0		
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse	T0	Areal	260 m ²		
T0 =	Fortove og cykelstier				

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kirkevænget 241 - 259		
Vejnr.	7514294,7		
Start ved	Kirkevænget Stamvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>26-10-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel ☒ Foto ☐	Videoptagelse ☐	Andet
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rist		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	☐ Plast ☒ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	stk. plast 3 stk. beton
Noter:			

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kirkevænget 241 - 259		
Vejnr.	7514294,7		
Start ved	Kirkevænget Stamvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>26-10-2023</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	☒ X	Foto ☐ Videoptagelse ☐ Andet ☐
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:		<u>Ukendt</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☐ Plast ☒ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:		☐ Ja	☒ Nej

Bilag 4.3
ikke relevant
Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kirkevænget 241 - 259		
Vejnr.	7514294,7		
Start ved	Kirkevænget		
Egnethed for nedklassificering			
Kan tilstanden af alle elementer (a) og (b):	☐ Ja	☐ Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	☐ Ja	☐ Nej	
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato: _____	Initialer: JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Andet _____
Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:	_____		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Kirkevænget 241 - 259					
Vejnr.	7514294,7					
Start ved	Kirkevænget Stamvej					
Egnethed for nedklassificering:						
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):						☒ Ja ☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:						☐ Ja ☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:						
Besigtigelse	Dato:	26-10-2023		Initialer:	JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____	
Beskrivelse af element:						
Årstal for etablering:			Ukendt			
(Evt henvisning til tegning/bilag)						
Tilstand:						
☒	(a) God, som ny	Omfang (%):	Bemærkning:			
		100	Vejskilte og afmærkning			
☐	(b) Mindre god, men funktionsduelig					
☐	(c) Dårlig, ikke funktionsduelig					
Noter:						