


Endelig tilstandsrapport

Krogen

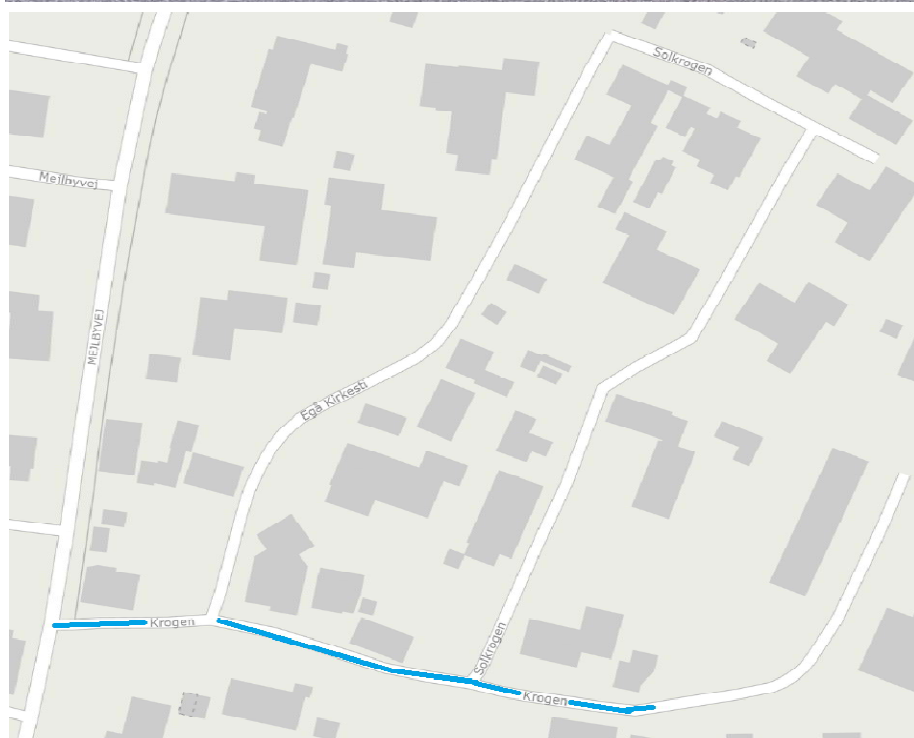

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Endelig tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/spoergsmaal-og-svar/tilstandsrapporter>

Vejnavn	Krogen
Vejnr.	7514589.0
Start ved	Mejlbyvej
Beskrivelse af vejanlægget	Vej mod øst fra Mejlbyvej
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☐ Ja ☒ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> <u>Aarhus Kommunes kommentar:</u>
	Dato 21/07/2021  _____ Underskrift SWECO 
	Dato _____ Underskrift

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Krogen					
Vejnr.	7514589.0					
Start ved	Mejlbyvej					
Kørebane:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Fortove / kantsten:						
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Afvanding						
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.2
☒	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr						
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.					
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold						
☐	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X

Eftersyn: Bituminøse belægninger



Vejnavn	Krogen
Vejnr.	7514589.0
Start ved	Mejlbyvej
Egnethed for nedklassificering:	
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:	73,4 %
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:	
☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	
☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:	
(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)	
<u>Aarhus Kommunes kommentar:</u>	
Besigtigelse	
Dato:	14/07/2025
Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel X Foto Videoptagelse
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:	
Vejens længde:	118 meter
Vejens areal:	472 kvadratmeter
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):	0
(Evt henvisning til tegning/bilag)	
Klassificering i henhold til trafikbelastning:	
Trafikklasse	T2 let
T0 =	Fortove og cykelstier
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn
T2 tung=	11 - 75 lastbiler på vejen pr. døgn

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Krogen					
Vejnavn	Vejnr.	7514589.0				
Start ved	Mejlbyvej					
Areal	472	m2.				
Vejlængde	118	m.				%
Trafikklasse	T2 let		Levetid ny	25,0	år.	
			Levetid nu	18,4	år.	73,4
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	18,4	år.	73,4
Skadestype	Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang			Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål		%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm				2	5,08
		3	m.	2,5		
				af vejens længde		
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger				1,5	0,00
		0	m.	0,0		
				af vejens længde		
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	5	m2.	1,1	14	14,83
				af vejens areal		
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18	0,00
				af vejens areal		
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	0,00
				af vejens areal		
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunker og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere				17	0,00
		0	m2.	0,0		
				af vejens areal		
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere				1	
		0	m.	0,0		
				af vejens længde		
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2.	0,0	5	0,00
				af vejens areal		
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	8	0,00
				af vejens areal		
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	1	0,00
				af vejens areal		
	Skadessum total (5)					19,92
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					19,92

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Krogen		
Vejnr.	7514589.0		
Start ved	Mejlbyvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:		☐ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige		☐ Ja	☐ Nej
Påtænkte udbedrigsarbejder (Afskalninger og slaghuller s... ering)			
Skemaet er ikke relevant for strækningen			
Besigtigelse	Dato:	14/07/2025	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
	Sider m fortov/kantsten	Rækker	
Fortovslængde:	0 0 meter	Antal fliser	0 Stk.
Fortovsareal:	0 m2.		
Kantstenslængde:	0 0 meter	Antal kantsten	0 Stk.
Antal nedløbsriste:	0		
År for Etablering (hvis kendt):			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T0		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	10-20 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Krogen																																									
Vejnr.	7514589																																									
Start ved	Mejlby																																									
Besigtigelse	14/07/2025		Initialer: JPP																																							
Besigtigelsesform	Foto		Videooptagelse		Andet																																					
Skadestyper	Bemærkninger																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Skadestype (1)</th> <th rowspan="2">Bemærkninger</th> </tr> <tr> <th>Alvorlighed</th> <th>Krav</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kanter</td> <td>Kant > 3 cm</td> <td>Må ikke forekomme</td> </tr> <tr> <td>Lunker og sætninger</td> <td>Dybde > 4 cm</td> <td>Max 10 %</td> </tr> <tr> <td>Knækkede fliser</td> <td>Alle</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Afskalninger</td> <td>Alle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manglende sten og fliser</td> <td>Alle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manglende fugemateriale</td> <td>Dybde > 2 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Defekte kantsten (2)</td> <td>Skadestype 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ujævnt kantstensforløb (3)</td> <td>Vertikalt > 2 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Horisontalt > 5 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ujævnt kantstensforløb (4)</td> <td>Bortledning af vand til riste</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skader ved riste, dæksler o.l.</td> <td>Alle</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Skadestype (1)		Bemærkninger	Alvorlighed	Krav	Kanter	Kant > 3 cm	Må ikke forekomme	Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	Max 10 %	Knækkede fliser	Alle	25 %	Afskalninger	Alle		Manglende sten og fliser	Alle		Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm		Defekte kantsten (2)	Skadestype 1		Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm			Horisontalt > 5 cm		Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste		Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	
Skadestype (1)		Bemærkninger																																								
Alvorlighed	Krav																																									
Kanter	Kant > 3 cm	Må ikke forekomme																																								
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	Max 10 %																																								
Knækkede fliser	Alle	25 %																																								
Afskalninger	Alle																																									
Manglende sten og fliser	Alle																																									
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm																																									
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1																																									
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm																																									
	Horisontalt > 5 cm																																									
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste																																									
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle																																									
Noter:																																										
Trafikklasse TO TO = Fortove og cykelstier																																										

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Krogen		
Vejnr.	7514589.0		
Start ved	Mejlbyvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	14/07/2025	Initialer: JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: Ukendt			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rist		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	3
Brønddel	☒ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	3 stk. plast stk. beton
Noter:			

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Krogen		
Vejnr.	7514589.0		
Start ved	Mejlbyvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>14/07/2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☒ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: ☐ Ja ☒ Nej			

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Krogen		
Vejnr.	7514589.0		
Start ved	Mejlbyvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>14/07/2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Krogen		
Vejnr.	7514589.0		
Start ved	Mejlbyvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>14/07/2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af element:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	Bemærkning:	
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	<u>100</u>	<u>Skilte og vejmarkering</u>	
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	_____	_____	
Noter:			